

آسیب‌شناسی ساختمان

آسیب‌های ناشی از مراحل اجرا و نظارت در

ساختمان‌های خسارت دیده از زلزله بم دیماه ۱۳۸۲ *

دکتر محمد جواد تقفی **

تاریخ دریافت مقاله: ۸۲/۱۱/۲۷

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۲/۲/۲

چکیده:

بروز زلزله جمعه پنجم دیماه سال ۱۳۸۲ در منطقه بم کرمان به کشته شدن بیش از ۲۵۰۰۰ نفر انجامید و شهر

بم و روستاهای نزدیک ویران شدند. آنچه که در این فاجعه ملی قابل توجه است، علاوه بر تداوم ساخت و ساز به شیوه سنتی - و

نامناسب -، شکل گیری ساختمان‌هایی با اسکلت فلزی، اسکلت بتی، دیوار باربر، و ... است و اینکه در این زلزله کمتر ساختمانی

بدون آسیب باقی ماند. بی تردید نقص در برنامه‌ریزی، طراحی محاسبات، اجرا و نظارت هر یک به نوبه خود می‌تواند در این حادثه

بزرگ نقش داشته باشد. اما مرحله اجرا و نظارت بر آن، به دلیل آنکه در قیاس با مراحل دیگر، دخالت افراد غیرمتخصص با فراوانی

بیشتری صورت می‌گیرد و ضعف‌ها و نارسایی‌ها نیز پوشیده می‌شوند اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این بررسی توجه بیشتر به عناصر

ساختماری و چگونگی اتصالات میان اجزاء - با توجه به آین نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله - معطوف و با ارایه تصاویر شاهد

در پایان به این نکته توجه شده است که اجرای نامناسب ساختمان خود ریشه در کدام مقوله دارد.

واژه‌های کلیدی:

زلزله، بم، آسیب، ساختار، آین نامه، نظارت، اجرا.

* این مقاله در قالب طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران تحت عنوان آسیب‌های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان‌های خسارت دیده زلزله دیماه ۱۳۸۲ منطقه بم - کرمان، نگاشته شده است. بدینوسیله امتنان خود را از حمایت‌های معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اپراز می‌دارم.

** دانشیار گروه آموزشی معماری، دانشکده هنر‌های زیبا، دانشگاه تهران.

مقدمه

فن آوری گسترش یافته و شامل تمام ساختمان‌ها شود - بسیار زیاد است، می‌توان و باید چنین فکر کرد که تمام زلزله‌هایی که به وقوع می‌پیوندند زلزله‌های بسیار بزرگ نیستند. تعداد زلزله‌های متوسط بسیار بیشتر از زلزله‌های بزرگ است (محدوده‌ای که در آن لزوم حفاظت قابل توجه است). در این میان حاصل تجربه ناشی از سفرها، بازدیدها و گزارش‌ها بیانگر آن است که حفاظت در مقابل زلزله در صورتی کارایی لازم را خواهند داشت که پیشتر و هنگام شکل گیری اینده‌های اولیه در نظر گرفته شوند و ضمن استفاده و رعایت آیین نامه‌های مقاوم سازی در برابر زلزله در طراحی، به کیفیت خوب اجرا و نظارت و نیز چگونگی حفاظت ادواری توجه شود. (دیوید ووچی، ۱۳۷۸، ص ۱۰) از سوی دیگر می‌توان با تقسیم بندی ساختمان‌های موجود به تخریبی، پر خطر، خطر متوسط و کم خطر نسبت به ترمیم (و دخالت) طبق یک جدول زمان بندی اقدام کرد. (مرکز تحقیقات، ۱۳۶۸، ص ۱۰۶)

• در روند شکل گیری ساختمان‌های ساخته شده و در حال ساخت آسیب شناسی هر یک از مراحل یادشده به نوبه خود از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت ویژه مرحله اجرا و آسیب‌های بسیاری که بر اثر اشتباه‌ها و بی‌توجهی‌ها و ... بر ساختمان وارد می‌شود، در این برسی با مورد توجه قرار دادن عناصر سازه‌ای ساختمان از جمله دیوارها، سقف‌ها و اسکلت ساختمان، ما به بخشی از این صورت از آسیب شناسی ساختمان می‌پردازیم.

تحقیق درباره زلزله و پیامدهای آن پیشینه‌ای دور در کشورهای مختلف - به ویژه در کشورهای پیش‌رفته مبتلا به آن مانند ژاپن و آمریکا - میان مردم، متخصصین و مسئولین بسیار آرام اما به هر حال به صورتی و پیشینه‌ی جدی کمتر از سه دهه در کشورمان دارد. برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار‌ها ... و نیز انتشار کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد داخلی و بین‌المللی در این زمینه حکایت از عزم راسخ همگان در شناخت زلزله و راهکارهای مقابله با اثرات مخرب آن دارد. در میان موضوع‌های مورد بررسی، آسیب‌های وارد بر ساختمان - ناشی از زلزله - بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. اما از آنجا که موضوع این بخش نیز تک بعدی نیست، از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان نیز جنبه‌های سازه‌ای ساختمان و توجه به تعیین و تعریف دستورالعمل‌های سازه‌ای - که رفتار ساختمان را به کنترل درآورد - سهم بزرگی از این تلاش را به خود اختصاص داده است. اما در کشور ما، حاصل این تلاش‌های همه‌جانبه و بی‌وقفه نتوانسته است نتایج قابل قبولی را موجب شود و تلفات جانی و مالی فراوان ناشی از چند زلزله اخیر شاهد این مدعای است. بدین جهت، در بررسی حاضر با پذیرش اینکه بسیاری از مشکلات و آسیب‌های پیش آمده می‌توانند مبنای زمین ساختی منطقه آسیب دیده، نقشه‌های معماری و یا سازه‌ای داشته باشند و محاسبات را منشا آن بدانیم، بر این نکته تأکید می‌کند که شواهد فراوان نشان از دخالت آشکار مرحله اجرای ساختمان - فاز ۳ - نقش مجریان و مهندسین ناظر در بروز آسیب‌های مورد ذکر دارد.


• در میان سوانح طبیعی گوناگونی که در سطح کره خاکی ما روی می‌دهد، بدون تردید حرکت‌های ناشی از زلزله بیشترین تاثیر تخریبی بر مناطق را از خود بر جای می‌گذارد. آیا زمین لرزه را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ به نظر می‌رسد که از نتایج کم و بیش تجربی ناشی از مشاهدات گوناگون در زمینه‌های مختلف تها به پاسخ‌های مقطعی و غیرقطعی دست یافته‌ایم. تنها مسئله قطعی آن است که مatasفانه زلزله به غافلگیر کردن انسان ادامه خواهد داد. آنچه با قطعیت کامل می‌توانیم پیش‌بینی کنیم آن است که هر قدر از زمان آخرین زمین لرزه دور می‌شویم به زمین لرزه بعدی نزدیک تر هستیم. در مقابل این خطر و عدم امکان پیش‌بینی آن، تنها پیشگیری قابل قبول احداث ساختمان مقاوم در برابر زلزله است.

• پدیده‌های زلزله هنوز به طور کامل شناخته شده نیستند و زمین لرزه‌های بزرگ اتفاق افتاده در یک منطقه نیز قدمی تر از آن هستند که حافظه جمعی شهری به یاد بیاورد. به همین دلیل نیز جوامع مورد تهدید - به ویژه کشورهای در حال توسعه و توسعه تیافت - در برابر این خطر اجتماعی و اقتصادی بزرگ پنهان نیافتد. غالب ساکنین مناطق دارای خطر تنها با شنیده‌ها و نه با تجربه شخصی و مستقیم در جریان وقوع آخرین زلزله قرار دارند. و حتی اگر چنین نیز باشد و زنگ خطر شنیده شده باشد به نظر می‌رسد که برای واداشتن به واکنش لازم انگیزه‌ای کافی نیست. همواره میل بر این است رخداد اتفاقاتی که دوست داریم پیش بیایند بسیار ممکن و اتفاقاتی را که دوست نداریم بیش بیایند کمتر ممکن تلقی کنیم. حساسیت نسبت به این خطر در میان مردم، متخصصین و مسئولین بسیار آرام اما به هر حال به صورتی پیش‌روندۀ صورت می‌گیرد. برای آنکه این حرکت به سرانجام برسد، لازم است که بازتاب آن در تمام محافل و مجامعی که به هر طریق با امر ساختمان و ساختمان‌سازی مرتبط می‌شوند دیده شود.

• با وقوع زلزله‌های بزرگ در نقاط مختلف دنیا، لزوم پرداختن به ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله هر چه بیشتر دیده و احساس می‌شود. در سطح جهانی بروز زلزله‌های بسیار بزرگ کویه ژاپن در سال ۱۹۹۵ و زلزله کالیفرنیا در سال ۲۰۰۳ و در ایران بروز زلزله‌های ۱۳۵۹ منجیل، ۱۳۷۶ فاثمات، بوئن زهرا و بالاخره زلزله ۱۳۸۲ منطقه بم همگان را به رویکردی دیگر به سوی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله دعوت می‌کند.


• بی‌تردید حتی اگر تصمیم گرفته شود که ساختمان‌های جدید بر اساس آیین نامه‌های مقاوم سازی در برابر زلزله ساخته شود، مجموعه عظیم ساختمان‌هایی قدیمی ضعیف آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند (موسسه بین‌المللی، ۱۳۷۲، ص ۶) که همواره شامل ساختمان‌های قدیمی و میراث فرهنگی و ملی کشور می‌شود. اما به هر حال کم بهتر از ساختمان‌های حفاظت شده معکوس خواهد شد.

• از سوی دیگر، با توجه به اینکه از نظر اقتصادی هزینه ساختمان‌هایی که می‌توانند در برابر زلزله مقاوم باشند - برای آنکه

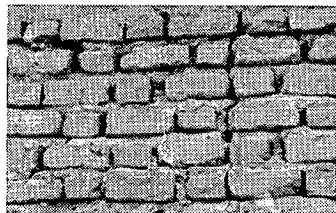

تصویر ۴

دوم آنکه در برخی موارد عدم اجرای دقیق آجرچینی پیوستگی اجزاء دیوار را کاهش و امکان بروز آسیب را افزایش داده است. (شکل ۴).

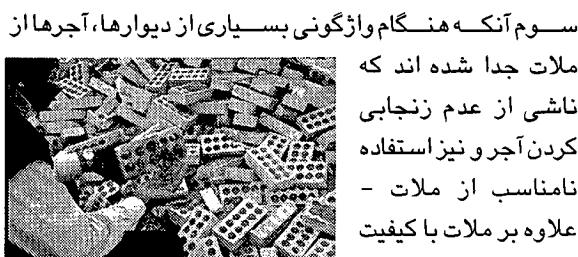


تصویر ۵

سوم آنکه هنگام واژگونی بسیاری از دیوارها، آجرها از ملات جدا شده اند که ناشی از عدم زنجابی کردن آجر و نیز استفاده نامناسب از ملات - علاوه بر ملات با کیفیت نامناسب- است. (شکل ۵)

دیوارهای موجود در منطقه را باید به دیوارهای محوطه، دیوارهای ساختمان‌های اسکلت فلزی و اسکلت بتُنی (دیوارهای درون قابی و دیوارهای باربر) تقسیم کرد که هر یک به نوعه خود، به دلیل مشکلات ناشی از اجرای نامناسب و مقابله با نیروهای واردہ ناشی از زلزله، متholm خسارت‌های شدیدی شده‌اند که برخی از موارد قابل ترمیم و بیشتر لازم به تخریب برده‌اند.

الف: دیوارهای محوطه: اغلب دیوارهای محوطه، با ارتفاع‌های کم، متوسط و یا زیاد، بدون توجه به آیین‌نامه‌ها بدون هیچگونه تمهید ویژه‌ای جهت انتقال نیروهای جانبی (مانند پشت‌بندها) نسبت مناسب ضخامت به ارتفاع و یا هرگونه کلافبندی ساخته شده‌اند. (آیین‌نامه ۲۸۰۰) فروریختن دیوارها از پایه آن که ناشی از ریشه‌دار نبودن دیوار در زمین است و یا واژگونی دیوار از روی سنگ ازاره ناشی از عدم وجود هرگونه اتصال میان دو قسمت بالایی و پایین دیوار است که از شایع‌ترین اشکال آسیب‌های واردہ بر این گونه دیوارها است. (شکل ۱)

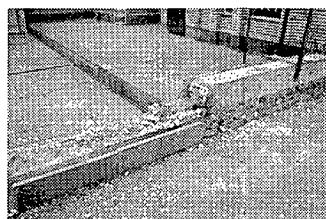

تصویر ۱

ب - دیوارهای درون قابی: در اینگونه از دیوارهای درون قابها - قاب فلزی یا بتُنی - که دیوارهای غیرباربر پرکننده یا جداکننده هستند به موارد متعددی از آسیب‌می‌توان اشاره کرد که در مجموع ناشی از عدم هماهنگی میان واکنش دیوار و قاب در برابر کنش‌های ناشی زلزله است.

عدم اتصال و مهار مناسب دیوار به ستون - و بادبند - موجب استقلال دیوار از سایر عناصر ساختمان شده است و با توجه به چگونگی حرکت مجموعه ساختمان، آسیب‌های



(تصویر ۶)

وارده از بروز ترکهای قطری در دیوار تا تخریب و واژگونی کامل آن متفاوت است. (شکل ۶)




تصویر ۲

در محدود دیوارهایی که به این امر توجه شده است نیز متأسفانه تمهیدات بکار گرفته شده کافی نبوده و میل‌گرد ها به راحتی از داخل دیوار خارج گشته و موجب فروریختن آن شده‌اند. (شکل ۲)



تصویر ۳

در این مورد نکات دیگری نیز قبل توجه هستند: اول آنکه دیوارهای طویل تماماً فروریخته‌اند که یکی از دلایل آن - واکنش زنجیره‌ای - عدم اجرای درز انقطاع در طول دیوار است. (آیین‌نامه ۲۸۰۰) (شکل ۳)

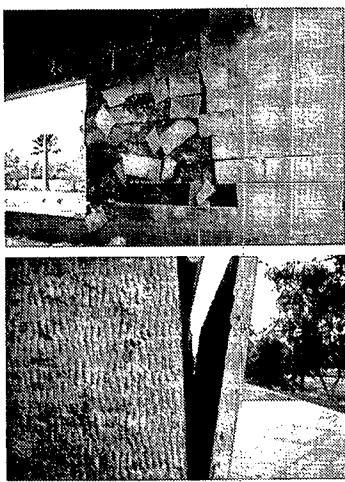

تصاویر ۹ و ۱۰

اسکوپ سنگ دارد. اما در عمل سیم های به کار رفته در اسکوپ پشت سنگ ها یکلا و بسیار نازک بوده و در اثر حرکت ساختمان پاره و یا کشیده شده است. (شکل ۹ و ۱۰)




تصویر ۷

نکته دیگری که در بررسی ساختمان های اسکلت های فلزی و رفتار ساختمان های چندطبقه قابل توجه می نمود آن است که دیوارها به راحتی از داخل قاب خود خارج شده بودند و یا بر عکس با تحمل نیروهای بسیار زیاد وارد شده بر آنها به عنوان دیوار برشی، موجب گسیختگی اتصال میان ستون و تیر شده اند. با توجه به وجود بادبند فلزی در داخل قاب بسیاری از

این دیوارها، به نظر می رسد که این دیوارها می بايست خارج از قاب قرار می گرفتند و یا در صورت قرار گرفتن در داخل قاب مانع برای انعطاف پذیری قاب فلزی بوجود نمی آورند. و نیز چنانچه لازم باشد به عنوان دیوار برشی عمل کنند باید اتصال میان دیوار و قاب به گونه ای باشد که در رفتار مقاومت سازه موثر و با توجه به محل قرار گیری آن از نظر تقارن در پلان و عدم وجود تغییر ناگهانی سختی در ارتفاع، در محاسبات سازه نیز منظور شود(شکل ۷). (مرکز تحقیقات، ۱۲۷۰ ص ۱۱۴)

- دیوار های سوله ناهمگونی واکنش در برابر نیرو های وارده و ناسازگاری میان تغییر مکان های قاب فلزی و تغییر شکل های

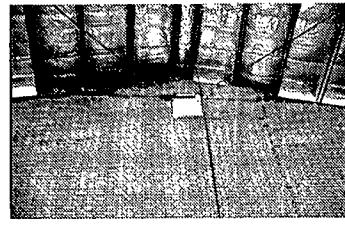


تصویر ۱۱

قابل تحمل به وسیله مصالح بنایی، در بسیاری موارد موجب آسیب پذیری دیوار در اینگونه ساختمان ها شده است(شکل ۱۱). (مرکز تحقیقات، ۱۲۷۰ ص ۲۶۱)

قابل توجه است که در ساختمان های مشابه، وجود دیوار های میان قاب ها در طبقات بالا موجب کاهش تغییر شکل در این طبقات شده است و در مقابل موجب تمرکز آن در تراز طبقه همکف - که انعطاف پذیر تر بوده است - شده اند. (مرکز تحقیقات، ۱۲۷۰ ص ۲۴۲)

۵- دیوار های باربر - در این دیوارها عدم توجه به توصیه های آیین نامه در مورد قرار نگرفتن درزهای قائم آجرها در امتداد

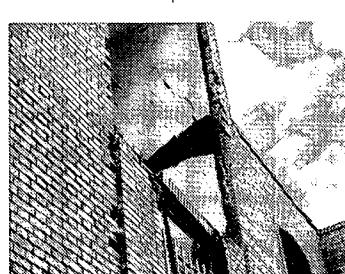

تصویر ۱۲

یکدیگر، داشتن قفل و بست - هشتگیر - و پر شدن درزهای قائم ملات (هرزه ملات) موجب شده است که دیوارها در همین امتداد و محل دچار آسیب شوند. (شکل ۱۲)

ج- دیوار های نemasازی شده (روکار). بیشتر ساختمان هایی که با آجر نemasازی شده اند دچار آسیب گردیده اند. عدم مهار دیوار نemasازی به دیوار باربر آن موجب شده است که با توجه به شکل و ابعاد دیوار و نیز حرکت سازه ساختمان، آسیب های متفاوتی از تخریب موضعی تا واژگونی کامل نemasازی آجری مشاهده شود.

تصویر ۸

(شکل ۸)

ا در منطقه مورد بازدید، تعداد ساختمان هایی که با سنگ پلاک نemasازی شده اند قابل توجه هستند. تقریباً تمام نماهای سنگی آسیب دیده و کم و بیش سنگ ها از دیوار بستر خود جدا شده و فرو ریخته اند. گرچه میزان آسیب سنگ ها با توجه به نوع و ابعاد سنگ و نیز حرکت دیوار پشت آن در ساختمان های گوناگون متفاوت است، سنگ های جایه جا شده، آویخته به دیوار و فرو ریخته نشان از توجه به اجرای مناسب و استفاده از


جدا شدن آجر از ملات، بدون آنکه اثری از ملات بروی آن باقی بماند نشان از ضعف ملات و زنجابی نشدن آجرها در زمان اجرا دارد. میزان تناسب سطح بازشوها نسبت به کل سطح دیوار نیز از عوامل مهم پایداری دیوارها است.



تصویر ۱۳

آئین نامه و اصول اولیه ساخت اینگونه سقف‌ها بسیار چشمگیر است.

ساختمان‌های بسیار زیادی با سقف طاق ضربی ساخته شده‌اند که به هیچ‌کجا از توصیه‌های آئین نامه مربوط به زلزله کوچکترین توجهی نشده است. ساختمان‌هایی که نه دارای مهاربندی‌های ضربدری در سطح سقف، نه دارای تکیه‌گاه مناسب برای تیرها و رهانه آخر و نه دارای کلافبندی افقی در

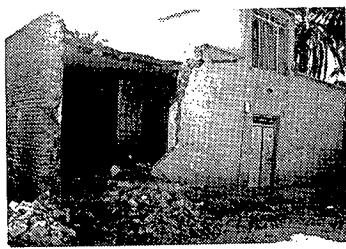

تصویر ۱۵

عدم استفاده از پاطاق و یا استفاده از پاطاق ضعیف و عدم مهاربندی در دهانه آخر طاق‌های ضربی موجب اعمال رانش سقف در این دهانه‌ها و فروریختن آن شده است (شکل ۱۵).

عدم وجود کلاف افقی به عنوان تکیه‌گاه تیرهای طاق ضربی، عدم مهار تیر در تکیه‌گاه و تمرکز تنفس در محل استقرار روی دیوار در برخی نقاط موجب حرکت نسبی اجزای سقف نسبت به یکدیگر و در نتیجه فروریختن کامل آن شده است (شکل ۱۶).

تصویر ۱۶

قابل ذکر است که در هیچ‌کجا از سقف‌های طاق ضربی اجرای مهاربندی ضربدری مشاهده نشده است (آئین نامه ۲۸۰۰). و این سوال مطرح می‌شود که آیا همانگونه که در مقدمه اشاره شد، گمان همگان این نبوده است که در آن محل - با توجه به سابقه طولانی - هرگز زلزله‌ای به وقوع نخواهد پیوست و بدین جهت اجرای این ضربدری (که برای پیشگیری از آسیب‌هایعنوان می‌شود) لازم نیست؟

۳- کلافبندی

اهمیت و نقش کلافبندی در پایداری سیستم‌های مقاوم در برابر زلزله، به ویژه در ساختمان‌های بنایی و غیر مسلح، قابل انکار نیست. از همین رو است که آئین نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله - آئین نامه ۲۸۰۰ - اجرای

این نسبت‌ها نه تنها در رفتار ساختمان‌های قدیمی که در ساختمان‌های نوساز نیز تاثیر گذارد است (شکل ۱۳) (آئین نامه ۲۸۰۰).

از بررسی‌های محلی و مقایسه دیوارهای تخریب شده و نیز مقایسه میزان آسیب‌دیدگی آنها تردیدی باقی نمی‌ماند که اجرای انواع انودهای سیمانی و یا اجرای سنگ پلاک روی دیوار (به علت دوغاب‌بریزی پشت سنگ) نقش مهمی در افزایش پایداری دیوارها داشته‌اند و در مجموع آسیب‌های واردہ به این دیوارها نسبت به دیوارهایی که بدون هیچ‌گونه انود نما ساخته شده‌اند به مراتب کمتر بوده است.

۲- سقف

در بررسی آسیب‌های واردہ ناشی از عملکرد سقف بر ساختمان‌های خسارت‌دیده از زلزله، در ساختمان‌های سنتی ساخته شده از خشت و گل، سقف‌های گنبده (با پلان مربع) و یا نیم استوانه (با پلان مستطیل) بدون هرگونه عنصر متصل کننده کششی یا مهاری روی دیوار قرار گرفته بودند. در این صورت است که با عدم انسجام و یکپارچگی سقف، عدم وجود تکیه‌گاه‌های مطمئن برای سقف و مصالح سنگین با مقاومت نسبی بسیار کم (عدم مقاومت در کشش اعمال شده) موجب شده‌اند که با توجه به بزرگی زیاد زلزله، این‌گونه ساختمان - با تعداد بسیار زیاد - تخریب گسترده و فراگیر داشته باشد (مرکز تحقیقات، ۱۳۷۶، ص ۱۲۵). در ساختمان‌های نسبتاً نوساز اجرای سقف با طاق ضربی فراگیر بوده و تنها در چند مورد از تیرچه بلوك استفاده شده که بیشتر در ساختمان‌های اسکلت بتی بوده است. علاوه بر این موارد باید به چند مورد اجرای سوله اشاره کرد که مشکل ویژه‌ای از نظر سقف نداشته‌اند و نیز در یک مورد تعدادی سقف نوساز - به شکل قوسی مشابه سنتی - که علیرغم تمهیدات در نظر گرفته شده به علت عدم احرار یکپارچگی لازم - به دلیل اجرای غلط و نامناسب - با مجموعه ساختمان، اغلب از تکیه‌گاه خود جدا شده و تعدادی نیز فروریخته‌اند (شکل ۱۴)



تصویر ۱۴

الف - طاق ضربی - آسیب‌های ناشی از تنفس‌های اعمال شده
در زلزله در این سقف‌ها از بروز چند ترک تا فروریختن کامل آن متغیر و متفاوت است. در ناهنجاری‌های بوجود آمده و خسارت‌های وارد شده نقش اجرای نامناسب و عدم توجه به

- مقطع و تعداد میلگردها به نسبت مقطع بتن نامناسب است و در مواردی نیز کلاف های بتقی با یک و حتی بدون آرماتور اجرا شده اند.


(شکل ۱۹)



تصویر ۱۹

- فاصله بیش از اندازه مجاز میان خاموت ها (که به کمانش موضعی کلاف و ترکیدگی بتن انجامیده است)، گاهی فاصله میان خاموت ها به اندازه ای زیاد است که اصولاً در فاصله نسبتاً طولانی موضع تخریب خاموتی دیده نمی شود.


(شکل ۲۰ و ۲۱)

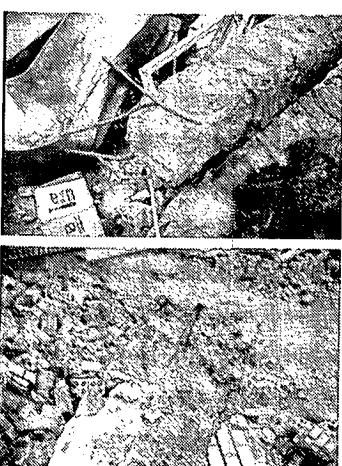

تصاویر ۲۰ و ۲۱

- عدم همپوشانی آرماتورهای کلاف - در ساختمانی تیپ که به تعداد ساخته شده است، نه تنها همپوشانی وجود نداشته است بلکه حتی میلگردهای طولی بلافصل یکدیگر نبوده و با فاصله کار گذاشته شده اند.

(شکل ۲۲)

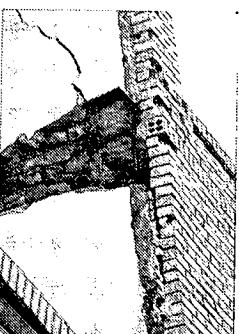

تصویر ۲۲

کلاف های افقی را در تراز زیر دیوار و روی دیوار در تراز سقف و نیز کلاف های قائم را در فاصله های حداقل ۴ متر در طول دیوار و ترجیحاً در تقاطع دیوارها در ساختمان هایی با مصالح بنایی الزامی دانسته است (آیین نامه ۲۸۰۰). در میان ساختمان های ساخته شده با دیوار باربر متسافنه آسیب های وارد بسیار زیاد و گسترده بوده است در این مورد می توان به عدم رعایت آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله در مراحل اجرای شهرک رجایی و شهرک جدید جانبازان - با تخریب ۱۰۰٪ - اشاره کرد. بر اثر حرکت های جانبی ناشی از زلزله، دیوارها که بدون هیچگونه تمهد و پیش از نظر کلافبندی ساخته شده اند به راحتی جابه جا شده و فروریخته اند. در برخی موارد نیز که احداث کلاف های افقی و قائم به چشم می خورد، کلاف ها نتوانسته اند نقش خود را جهت پایداری مجموعه و پیوستگی اجزاء بر عهده گیرند و آسیب ها و ناهنجاری های فراوان و گوناگونی به چشم می خورد که به شرح زیر می توان به آنها اشاره کرد:

الف - کیفیت بتن - موارد متعدد تخریب و ناهنجاری ها در نقاط مختلف کلاف نشانگر کیفیت نامطلوب بتن است. مصالح نامرغوب، دانه بندی نامناسب، مقدار کم سیمان، میزان زیاد آب و ویبره نشدن - و در نتیجه تخلخل و پوکی بتن - از جمله عوامل موثر در ایجاد این ناهنجاری ها هستند.

(شکل ۱۷)




تصویر ۱۷

ب - آرماتور گذاری - علاوه بر نوع آرماتور باید به چگونگی اجرا و میزان آرماتورها در داخل کلاف ها اشاره کرد. در بسیاری از موارد عدم دقت در اجرا، صرفه جویی در مصرف آرماتورها و ... موجب بروز ناهنجارها بسیاری شده اند که به برخی از این عوامل به شرح زیر می توان اشاره کرد:

• عدم توجه به علت وجودی کلاف و برداشت غلط از عملکرد آن موجب شده است که در هر نقطه از کلاف - به هر دلیل و به دلخواه - اقدام به قطع آن شود

(شکل ۱۸)

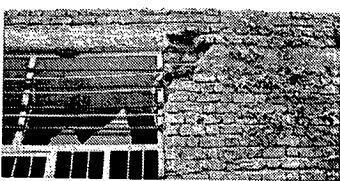

تصویر ۱۸

محل آنها، چگونگی اتصال و یکپارچگی آنها با دیوار و ...) به عمل نیامده و علیرغم اجرای نسبتاً مناسب کلاف ها - در صورت نگاه مجرد به آنها - به

ج - عملکرد - در برخی از ساختمان های ساخته شده با دیوار باربر که در آنها از کلاف های قائم استفاده شده است توجه کافی به دستور العمل های لازم در این مورد (فاصله کلاف ها،



تصویر ۲۳

ساختمان‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های واردہ ناشی از موارد مختلفی هستند که فراوانی برخی از این نشان‌ها بسیار معنی‌دار است.



تصویر ۲۶

- جایه‌جایی طبقات فوچانی روی طبقه مرتفع همکف (طبقه نرم) با خم شدن و پیچیدن ستون‌ها در طبقه همکف (شکل ۲۶).



تصویر ۲۷

- عمل نکردن بادبندی‌های ضربدری داخل قاب به علت رها شدن ورق اتصال بادبند از محل جوش (شکل ۲۷).



تصویر ۲۸

- عدم تحمل تنش‌های واردہ بر صفحات اتصال نیمرخ‌های فلزی ستون مشبك به یکدیگر و رهاسشدن جوش (شکل ۲۸).

دلیل در نظر گرفته نشدن نقش آنها در مجموعه و اهمیت ترکیب و ترتیب آنها، از ایفا ن نقش اصلی خود بازمانده‌اند. (شکل ۲۲)

۴- اسکلت ساختمان

علاوه بر سازه ترکیبی - اسکلت فلزی و دیوار برابر - که هیچیک نتوانسته اند مقاومت مناسبی از خود نشان دهند و تماماً فرو ریخته اند (شکل ۲۴)، در بسیاری از ساختمان‌های نوساز منطقه از دو سازه فلزی و بتُنی استفاده شده است. آنچه که در این مورد قابل توجه است مقاومت نسبی بهتر ساختمان‌های اسکلت بتُنی نسبت به ساختمان‌های اسکلت

فلزی در رویارویی و مقاومت در برابر تنش‌های ناشی از زلزله است. ساختمان‌های اسکلت بتُنی گرچه از نظر تعداد بسیار کمتر از ساختمان‌های با اسکلت فلزی هستند ولی این تعداد کم پایداری نسبی بیشتری را از خود نشان داده‌اند، و اگر آسیب دیده‌اند،

مانند بسیاری از موارد ساختمان‌های اسکلت فلزی سقف بر سر ساکنان فرود نیامده است و آسیب‌هایی در حد آین نامه بوده که حفظ جان انسان‌ها را در اولویت قرار داده است. (شکل ۲۵).



تصویر ۲۴



تصویر ۲۵



تصویر ۲۹

- عدم اتصال مناسب ستون به صفحه زیر ستون (بیس پلیت) و جدا شدن از آن (شکل ۲۹).



تصویر ۳۰

- عدم مقاومت ستون فلزی در برابر نیروی برشی اعمال شده در تراز زیر سقف (شکل ۳۰).

بی‌تردید برآورده شدت زلزله - که مشاهده‌ای و غیرdestagahi است - بستگی به عوامل گوناگونی چون فاصله کانونی مکان مورد نظر، عمق کانونی، مدت دوام زلزله، نوع خاک، عمق سنگ کف ساختمان، عمق سطح ایستایی و ... از دیدگاه علم زمین‌شناسی دارد. اما آنچه که در نتیجه بررسی‌ها باید مورد توجه مهندسین قرار گیرد تفاوت قابل توجه مقاومت این دو گونه سازه در یک‌فرآیند است. این نکته از آن رو اهمیت می‌یابد که در زلزله اردبیله شت ۱۳۷۶ منطقه قائنات - جنوب خراسان - با بزرگی ۷/۶ ریشتر که تقریباً همانند بزرگی زلزله بم است، نه تنها موضوع مشابه نبود بلکه بررسی‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد. بدین ترتیب که در مجموع، اسکلت‌های فلزی مقاومت بهتر و بیشتری نسبت به اسکلت‌های بتُنی از خود نشان داده بودند.

در زلزله منطقه بم بیشتر ساختمان‌های ساخته شده با اسکلت فلزی آسیب جدی دیده‌اند. بررسی میدانی این


بروز این مشکل پابرجا باقی مانده اند - اما به هر ترتیب شروع این حرکت را باید در مرحله اجرای ساختمان و نظارت آن جستجو کرد. گسیختگی اتصال جوش در یک نقطه - بادبند - موجب شده است که فشار واردہ بر گره اتصال تیر و ستون افزایش یابد و تمرکز تنفس تغییر شکل ستون را در محل اتصال به دیافراگم سقف به دنبال داشته باشد. عدم جوشکاری مناسب نه تنها در عدم کارآیی مناسب این بادبندها دخالت داشته بلکه



تصویر ۲۴


در اتصال تیر و ستون و نیز تیرهای اصلی و فرعی به یکدیگر هم مؤثر بوده و موجب عدم انتقال و توزیع مناسب بار و گسیختگی در محل اتصال شده است.

(تصاویر ۲۳ و ۲۴)

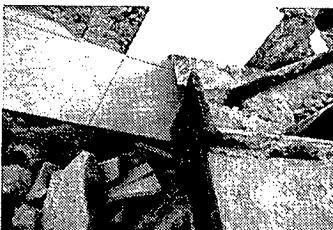


تصویر ۲۱

- عدم مقاومت کافی اتصال تیر به ستون و رهاشدن از محل جوش (شکل ۲۱)

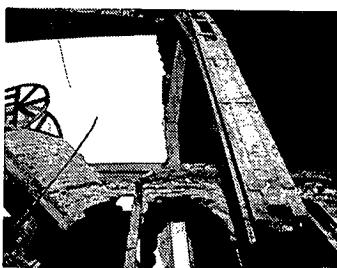


تصویر ۲۲

- عدم اتصال تیرهای فرعی به تیر اصلی و تیر اصلی به ستون (شکل ۲۲).

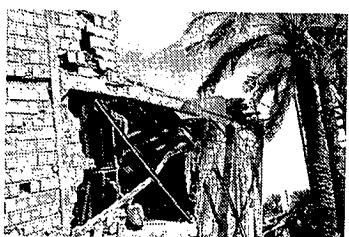

تصویر ۲۵

در ساختمان های ساخته شده با تیرچه بلوک نیز رها شدن اتصال جوش و عدم اجرای میلگرد مورب جهت انتقال برش و مسلح نمودن منطقه اتصال تیرچه به اسکلت فلزی تاثیر مشابهی داشته است (شکل ۲۵).

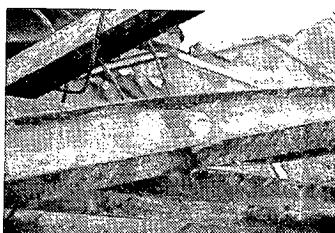

تصویر ۲۳

لر یافتن علت جابجایی طبقات فوقانی بر روی طبقه همکف - طبقه نرم - گرچه توجه به مراحل مختلف شکل گیری ساختمان به ویژه نقشه های معماری و محاسبات آن ضروری است - زیرا در حالی که تعدادی ساختمان از روی طبقه همکف جابه جا شده و پاپیچ خورده اند، تعدادی دیگر بدون

نتیجه گیری

احتمال صفر زلزله، اجباری است). بدین جهت، به دلیل ناتوانی در پیش بینی دقیق و ممانعت از بروز زلزله - که بدون تردید مدت های مديدة ادامه خواهد داشت - باید به محدود کردن خسارت های ناشی از آن پرداخت. این حرکت با شناخت دقیق از کنش زلزله، بوجود آمدن زلزله، شکل گیری و پخش امواج، ثبت امواج و... شروع و به احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله منجر و با نگهداری مناسب ادامه یابد.

1. زلزله مانند ظهور و نشان یک پدیده قابل رویت و احساس است که در مقیاس زمان زمین شناسی تکرار می شود. اپس اگر وقوع زلزله های جدید را در مناطقی که پیشتر زلزله ادر آن اتفاق افتاده است قطعی بدانیم، به آن معنی نیست که از عدم بروز زلزله در منطقه ای که تا به حال در آن زلزله اتفاق انيافتداده است مطمئن هستیم. (در کشور فرانسه محاسبه زلزله تأسیسات ساختمان های طبقه بندی شده، حتی در مناطق با

مصالح مرغوب که شواهد بر امکان‌پذیر بودن آن دلالت می‌کند (ساختمان‌هایی که با مصالح بسیار خوب در محل ساخته شده‌اند). بیشترین مشکل را باید در عدم التزام عملی به آئین نامه‌ها داشت.

اینکه نقشه‌های اجرایی و محاسبات ساختمان‌های جدید‌الاحداث فرو ریخته تا چه میزان منطبق بر ضوابط بوده است امری است که می‌باید توسط مسئولین امر پیگیری شود و مانند دستور العمل‌های بدون ضمانت اجرایی، باری به هر جهت از آن نگذرند. اما در این میان به نظر نمی‌رسد که نقشه‌ای اجرایی فاصله خاموت را بیش از ۶۰ سانتی‌متر ذکر کند و ممتد بودن آرماتورها (و اصولاً حضور آنها را) لازم نشمارد. بدین ترتیب باید به نقش درخور توجه و انکار ناپذیر اجرا و نظارت - که بسیار کمنگ بوده است - توجه کرد و باید امر نظارت بر اجراء که قوانین و ضوابطی دقیق بر آن مترتب نیست، قانونمند گردد. و در پایان پاسخ به این سؤال باقی می‌ماند که اگر مجری ساختمان تحریب شده خود به نوعی واضح آئین نامه باشد تکلیف چیست؟.

پیشنهاد: توصیه آن است که مانند بسیاری از کشورهای دیگر ساختمان در برابر هرگونه آسیب ناشی از مراحل نظارت و اجرا، به قیمت روز، بیمه اجباری شود. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه به عنوان بخش خصوصی که منافع مالی خویش را دنبال می‌کنند به شکل مناسبی بر چگونگی امر نظارت و اجرا نظارت عالیه خواهند داشت که نتیجه آن، علاوه بر کم شدن تصدی بخش دولتی، بسیار چشمگیر و غیر قابل قیاس با وضعیت کنونی خواهد بود.

دیگر آنکه نظر به ویژگی‌های این سرزمین و شرایط حاکم بر کشور و با عنایت به اینکه در بسیاری از نقاط امکان منع ساخت و ساز به شیوه سنتی وجود ندارد. لازم است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت اینگونه ساختمان‌ها ضوابط و آئین نامه‌هایی تدوین و به شکل موثری لازم الاجرا گردد.

۲. حفاظت در برابر زلزله و تمامی حرکت‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد بستگی به میل حرکت دولت در این زمینه دارد که به وضع آئین نامه‌ها، دستور العمل‌ها و چاپ و نشر آن می‌پردازد (ومجامع علمی نیز به سهم خود جهت وضع فرم‌ها و انتشار مدارک علمی لازم به منظور به کارگیری و درک قوانین وضع شده حرکت می‌کنند). اما یک آئین نامه هر قدر هم پیش‌رفته باشد، بدون شناخت محدوده کاربرد و تاثیر عملی آن در ساختمان‌سازی نمی‌تواند مؤثر واقع شود. امروز ما از مجموعه توانایی‌هایی علمی، فنی و کاربردی لازم جهت "ساختمان‌سازی مقاوم در برابر زلزله" یعنی توان محدود ساختن عوارض زلزله برخوردار هستیم، یعنی هنر ساختن به شکلی که ساختمان، هر قدر هم آسیب دیده فرو نریزد. با این وجود در طی کمتر از سه دهه گذشته که با چهار زلزله نسبتاً قابل توجه در نقاط مختلف این مرز و بوم مواجه شدیم، میزان تلفات و خسارت‌ها به قدری زیاد بود که بسیار دور از ادعاهای یاد شده هستیم.

آیا ضعف را باید در کدام نقطه از مسیر شکل‌گیری ساختمان جستجو کرد؟ در مبانی و اصول شکل‌گیری ساختمان، در طراحی معماری، در محاسبات فنی در اجرا یا نگهداری؟. و شاید در همه موارد؟ روشن است که شکل‌گیری کالبدی ساختمان‌ها با گذر از فراز و نشیب‌هایی چون زنجیر پیوسته و وابسته ممکن گردیده است. بی‌تردد نمی‌توان مشکلات و محدودیت‌های زمانی، مکانی، اقتصادی، نیروی انسانی کارآمد و ... را نادیده گرفت. اما زمانی که تلاش‌ها می‌روند که به بار بنشینند و ساختمان شکل‌گیرد، غفلت و بی‌توجهی به چگونگی شکل‌گیری دور از عقل و انتظار می‌نماید. خسارت‌های ناشی از اجرای نامناسب ساختمان - علاوه بر خسارت‌هایی که ناشی از روند برنامه‌ریزی و طراحی آن است - در تمام عناصر و اجزای ساختاری آن به چشم می‌خورد. در مرحله اجرا، علاوه بر وجود نیروی انسانی متخصص که به آسانی قابل حل بوده است (با توجه به فاصله کمتر از دو ساعت از شهر کرمان) و استفاده از

فهرست منابع:

پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، گزارش مقدماتی شناسایی زلزله، دیماه ۱۳۸۲،، تهران، ۱۳۸۲،
ثقفی، محمدجواد، بررسی آسیب‌های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان‌های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات، مجله هنرهای زیبا،
شماره ۴۰ و ۵۱ سال ۱۳۷۸، ص ۶۲-۷۲

کرمی، محمد جعفر، زلزله و ساختمان، انتشارات کرمیت پاریس، تهران، ۱۳۷۸
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آئین نامه طرح ساختمان هادر برای زلزله (۰ ۲۸)، تهران
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سوانح، پیشگیری و امداد، تهران، ۱۳۶۸
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، کنفرانس آزاد زلزله ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ منجیل، تهران، ۱۳۷۰
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، زمین لرزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ زیرکوه قائنات، تهران، ۱۳۷۶
 وزارت امور خارجه، سیستم های حفاظت در مقابل زلزله برای ساختمان های روستایی، موسسه چاپ و انتشارات تهران، ۱۳۷۲

دیگر منابعی که در نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
 اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی- مجموعه مقالات سمینار مهندسی زلزله و مصالح ساختمان
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- بازطراحی، تعمیر و تقویت ساختمان ها در نواحی زلزله خیز
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- ساختمان در مناطق زلزله خیز
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن- ساختمان مسکونی مقاوم در برای زلزله
 مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران- ارزیابی رفتار سازه های منطقه زلزله زده قائنات